

Как правильно установить щипец на кровлю, покрытую Ондулином



Щипцы, или ветровые планки, устанавливаются на фронтовых свесах крыши и служат для защиты подкровельного пространства от попадания осадков, задувания ветра и проникновения птиц. Кроме того, щипцовые элементы выполняют декоративную функцию и закрывают выступающие конструкции стропильной системы.

Кровля Ондулин включает в себя все необходимые для монтажа комплектующие, в том числе элементы для оформления торцов крыши - универсальные щипцы Ондулин. Они могут крепиться на крыше из ондулина любого типа: Ондулин Смарт, Ондулин Смарт DIY.

Куда и как крепится щипец в «Ондулиновой» крыше

Порядок шагов:

1. Устанавливается обрешётка под ондулин. Тип обрешётки и шаг решетин зависят от уклона скатов и выбираются в соответствии с инструкцией. Торцы решетин на фронтовых свесах выравниваются.
2. К торцам брусьев обрешётки крепится ветровая доска. Верхняя кромка ветровой доски устанавливается на 3,5 см выше уровня обрешётки.
3. Производится укладка ондулина. Две крайние гофры рядом с ветровой доской должны оставаться незакрепленными, под них заводятся планки дополнительной обрешётки сечением 20 мм x 40 мм или 25 мм x 30 мм и фиксируются на обрешётке. В дальнейшем к этим планкам будут крепиться щипцы.
4. Монтаж щипцовых элементов ведётся от карниза к коньку. Щипцы выравниваются по карнизу и крепятся к дополнительной обрешётке и торцу крыши. В ветровую доску вбиваются два гвоздя, в гребни двух первых волн вбивается по одному гвоздю.

Гвозди вбиваются с шагом 31 см, т.е. для крепления одного щипца требуется 12 гвоздей.

Второй и последующие щипцовые элементы укладываются с перекрытием 15 см.

Возможен ещё один вариант монтажа щипцовых элементов. Он отличается способом подготовки обрешётки:

1. Монтируется обрешётка под ондулин. Тип обрешётки и шаг брусьев устанавливаются в соответствии с углом наклона крыши.
2. На два крайних стропила устанавливается дополнительная обрешётка, в последующем к ней будут крепиться щипцовые элементы. Брусья дополнительной обрешётки укладываются с шагом 31 см.

Дальнейший монтаж осуществляется в последовательности, описанной в предыдущем варианте.

Для крепления щипцов используются фирменные гвозди для ондулина. При монтаже особое внимание уделяется креплению в местах нахлёста.